

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**




Data da última atualização: 26/12/2022

Este boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas produzidas pelas estações de monitoramento automáticas do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos – PMQQS.

Descrição: Os dados de qualidade de água apresentados são gerados pelo PMQQS por meio de monitoramento automático em pontos localizados nos rios do Carmo e rio Doce. O monitoramento automático se dá por uma estrutura fixa no local de medição, com equipamentos que medem parâmetros quali-quantitativos de água. Os resultados são transmitidos on-line, formando uma rede de alerta para tomada de decisão, subsidiando o planejamento preventivo dos principais sistemas de abastecimento público de água e auxiliando no acompanhamento das alterações da bacia. Neste Boletim semanal são apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas no período de uma semana para os parâmetros medidos nas estações automáticas Tipo II (aqueles que apresentam sonda multiparâmetro): clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e nível da água, além da chuva acumulada no período.

O modelo deste Boletim produzido a partir dos dados das estações automáticas do PMQQS foi aprovado pelo GTA-PMQQS por meio das Notas Técnicas nº 24, 25 e 38.

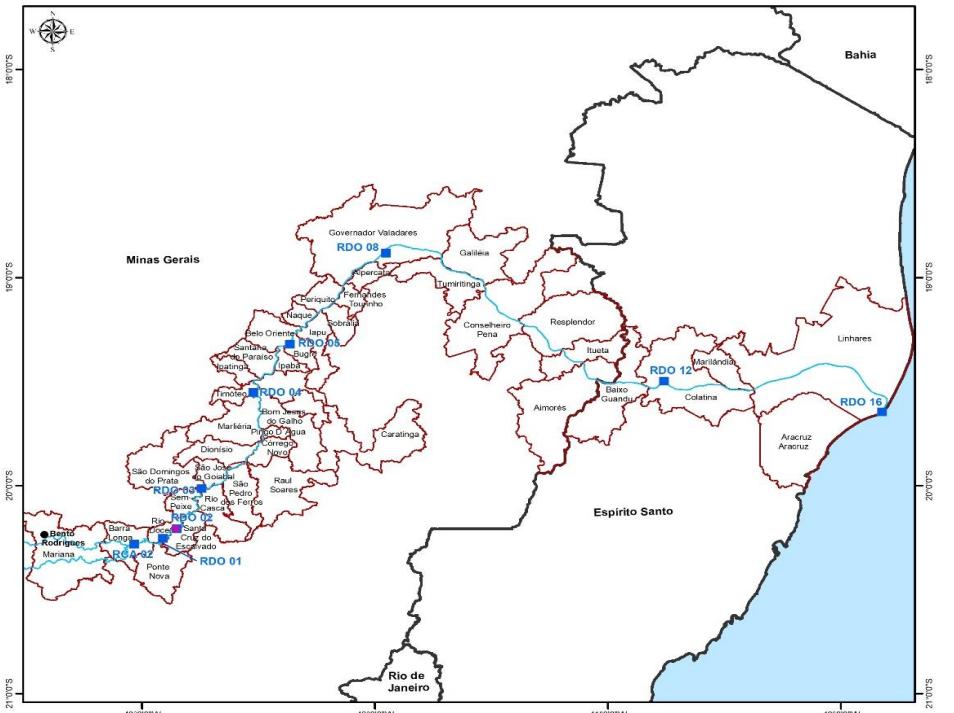

Pontos de amostragem:

Curso d'água	Código	Nome do ponto de monitoramento	Município	Latitude	Longitude	Localização do ponto	Frequência medição
Rio do Carmo	RCA 02	Carmo 02	Barra Longa/MG	-20,2824	-43,0449	Centro de Barra Longa	60 minutos
	RDO 01J	Doce 01	Rio Doce/MG	-20,2560	-42,9125	A montante da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 02J	Doce 02	Rio Doce/MG	-20,2087	-42,8509	A jusante do vertedouro da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 03	Doce 03	S. D. do Prata/MG	-20,0144	-42,7446	A jusante da UHE Risoleta Neves, em um areal	60 minutos
	RDO 04	Doce 04	B. J. do Galho/MG	-19,5542	-42,5214	Ponte perdida no Parque Estadual do Rio Doce	60 minutos
	RDO 05	Doce 05	Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646	Travessia da balsa em Cachoeira Escura	60 minutos
	RDO 08	Doce 08	G. Valadares/MG	-18,8833	-41,9526	Ponte na rodovia Rio-Bahia	60 minutos
	RDO 12	Doce 12	Colatina/ES	-19,4993	-40,7587	No IFES em Itapina	60 minutos
	RDO 16	Doce 16	Regência/ES	-19,6464	-39,8232	Foz do rio Doce em Regência	60 minutos

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 26/12/2022

Resultados das estações automáticas: São apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas do período avaliado na semana de 19/12/2022 a 25/12/2022 para os parâmetros: clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e chuva acumulada neste período.

Estações Telemétricas	Curso d'água	Parâmetros Analisados																								Chuva do período (mm)
		Clorofila a ($\mu\text{g/L}$)			Cianobactérias ($\mu\text{g/L}$)			Condutividade Elétrica ($\mu\text{S/cm}$)			Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)			Turbidez (NTU)			Oxigênio Dissolvido (mg/L)			pH			Nível da Água (cm)			Acumulado
		Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Acumulado
RCA 02	Rio do Carmo	0,8	1,8	5,1	0,1	0,8	5,2	33,0	44,8	50,5	22,5	23,7	25,1	73,9	392,1	1963,2	7,7	8,0	8,3	6,3	7,0	7,2	45,8	90,6	216,9	136,4
RDO 01J	Rio Doce	0,8	2,8	4,6	0,0	1,1	2,6	32,8	44,6	58,0	23,3	24,4	25,7	72,5	544,3	1505,9	7,8	8,1	8,4	6,6	7,0	7,4	259,1	322,6	405,1	130,6
RDO 02J		0,52	2,329	4,5	0,17	0,7	1,6	36,0	43,6	52,8	23,9	24,7	25,8	70,1	299,8	767,8	8,1	8,6	9,1	7,1	7,4	7,6	281,6	455,6	662,5	107,4
RDO 03		1,3	2,6	4,5	0,3	1,3	2,4	33,5	41,0	47,8	23,9	24,9	26,9	116,3	359,0	667,7	7,7	8,2	8,7	6,7	6,8	7,0	149,9	296,3	472,3	189,0
RDO 04		2,7	3,2	3,7	1,0	1,3	1,7	42,0	43,3	45,1	24,5	24,8	25,1	414,0	558,0	741,0	8,1	8,2	8,4	6,2	6,2	6,3	310,0	460,5	631,0	109,2
RDO 05		2,6	4,0	6,8	0,9	2,3	4,6	64,3	74,9	94,1	24,5	25,0	26,3	241,7	540,9	1548,5	6,8	8,4	8,9	6,2	6,4	6,7	342,4	467,3	611,1	58,8
RDO 08		2,0	3,4	4,6	0,3	0,9	1,7	38,4	48,7	64,6	24,6	25,2	25,9	161,6	429,6	673,7	7,1	7,8	8,2	6,5	6,6	6,9	279,0	389,7	466,2	73,2
RDO 12		F	F	F	0,8	1,3	1,8	53,6	63,4	73,0	25,2	26,1	27,0	206,5	396,6	585,9	7,2	8,5	9,6	6,9	7,1	7,3	409,3	585,6	714,4	96,0
RDO 16		1,7	2,5	3,4	0,7	1,3	2,2	400,8	883,7	2537,5	25,1	26,3	27,8	184,6	287,8	400,6	7,3	7,5	7,7	6,5	6,8	6,9	123,8	186,6	243,2	133,6

Legenda: NA – Não aplicável. Não há medição do parâmetro no ponto

F - Falha na medição e/ou transmissão dos dados.

Valores em negrito – resultados acima ou abaixo do limite da classe de enquadramento Resolução CONAMA 357/2005 para água classe II (Turbidez: 100 NTU, Oxigênio Dissolvido: <5 mg/L e pH: 6-9).

Valores em negrito e sublinhado – resultados acima dos níveis de alerta do PMQQS.

Observações:

Todos dados brutos foram mantidos para a plotagem dos gráficos. Para cálculo de mínimo, média e máximo foram apenas desconsiderados resultados suspeitos identificados pela equipe de campo conforme as justificativas abaixo.

RDO 04 - A estação reportou dados suspeitos de turbidez, condutividade, clorofila, cianobactérias, oxigênio dissolvido, pH e temperatura da amostra a partir do dia 19/12, as 00h:00 até o dia 23/12 as 12h:00, por causa da correnteza e alteração do nível do rio, que fez com que a sonda ficasse mal posicionada, gerando falhas nas leituras do sensor.

RDO 12 - Desconsiderado picos suspeitos de clorofila a partir do dia 19/12, as 00h:00 e até o dia 25/12 as 23h:00, devido a perda de ajuste do sensor.

Identificação de resultados suspeitos e não identificados no campo:

RCA 02 - Desconsiderado pico suspeito de turbidez no dia 25/12, as 23h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 03 - Desconsiderado pico suspeito de turbidez no dia 22/12, as 09h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 05 - Desconsiderados picos suspeitos de turbidez no dia 25/12 de 18h:00 as 22h:00, clorofila e cianobactérias nos dias 23/12 as 06h:00, 10:00, 12h:0, 13h:0, 14h:00, 15h:00 e 16h:00, 24/12 as 05h:00, Oxigênio Dissolvido de 23/12 as 11h:00 até 25/12 as 23h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

RDO 08 - Desconsiderado picos suspeitos de clorofila no dia 22/12, as 15h:00 e as 16h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

Níveis de alerta: No PMQQS são considerados níveis de alerta para os parâmetros turbidez (1050 NTU), condutividade elétrica (150 $\mu\text{S/cm}$) e oxigênio dissolvido (3,5 mg/L). Estes limites foram determinados considerando 10% acima do máximo (mínimo para oxigênio) histórico do Programa Águas de Minas do IGAM. Os níveis de alerta são utilizados para determinar a alteração da frequência de amostragem do monitoramento convencional caso seja acionados e mantidos por 5 dias consecutivos em duas ou mais estações. As estações automáticas dos níveis de alerta são RCA02, RDO01, RDO03, RDO04, RDO05, RDO08 e RDO12.

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RCA 02	RCA 02 - Carmo 02 em Barra Longa/MG	Rio do Carmo em Barra Longa/MG	-20,28241	-43,044879



Observação: Observado elevação de turbidez a partir do dia 20/12 e 25/12, devido à ocorrência de precipitação local e à montante do ponto. Observado pico suspeito de turbidez no dia 25/12, as 23h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura. Observado aumento de nível entre os dias 20/12 e 21/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

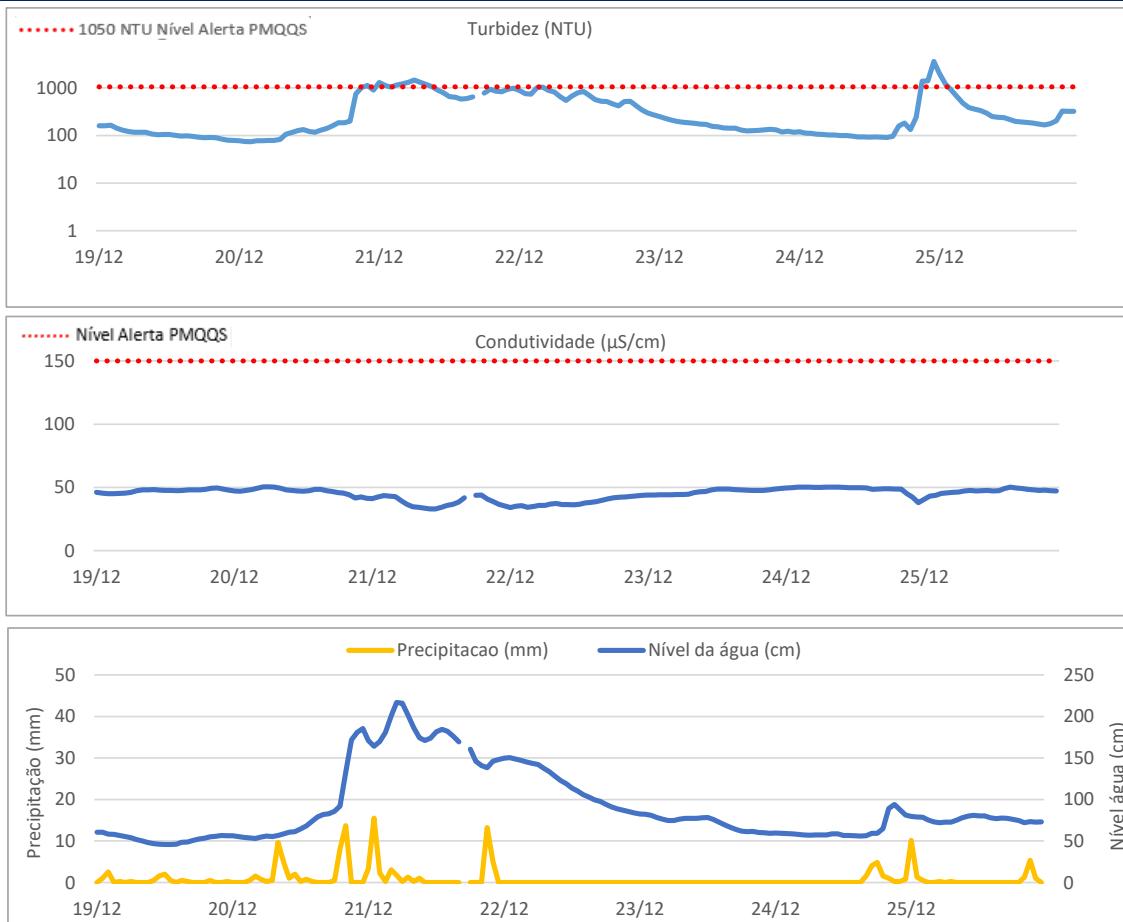

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 26/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 01J	Rio Doce - Doce 01J/MG	Rio Doce em Rio Doce/MG	-20,25603	-42,91249



Observação: Observado aumento de turbidez a partir do dia 20/12, devido à ocorrência de precipitação local e à montante do ponto. Observado aumento de nível entre os dias 20/12 e 23/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

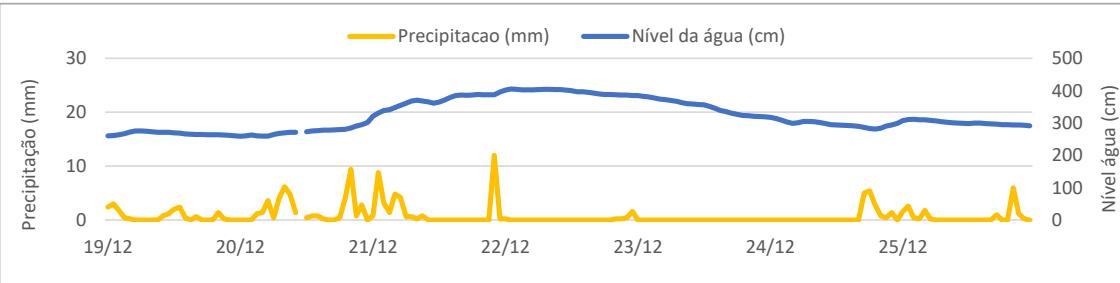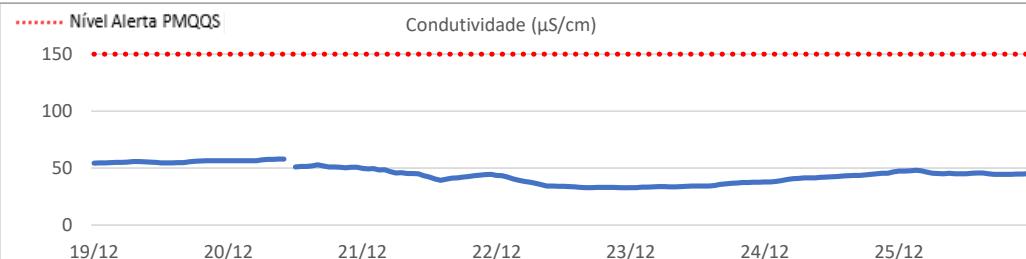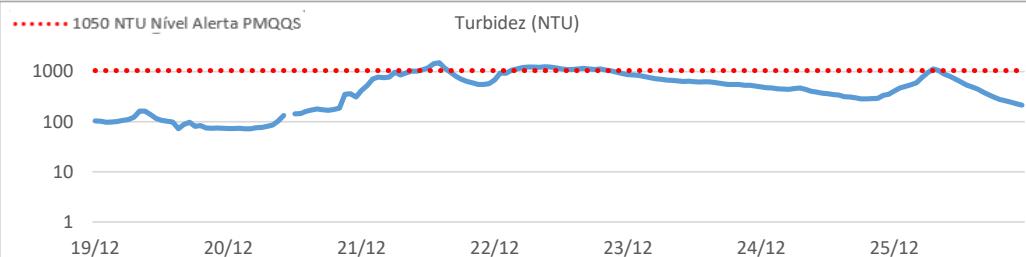

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 02J	Rio Doce - Doce 02J/MG	Rio Doce em Santa Cruz do Escalvaldo/MG, após vertedouro da Barragem	-20,2087	-42,8509



Observação: Observado aumento de turbidez a partir do dia 21/12, devido à ocorrência de precipitação local e à montante do ponto. Observado aumento de nível a partir do dia 20/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

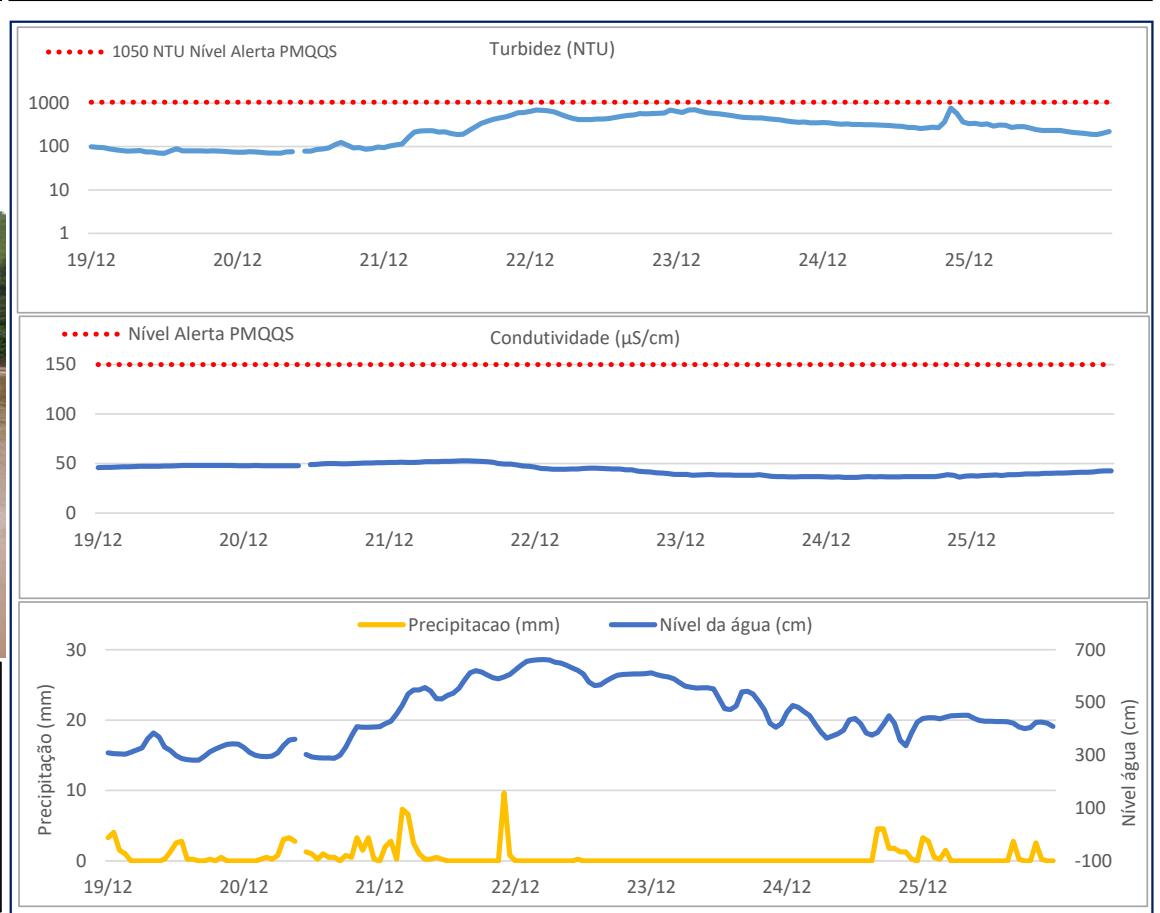

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 03	RDO 03 - Doce 03 em São Domingos do Prata/MG	Rio Doce em Sem Peixe/MG	-20,0144	-42,7446



Observação: Observado picos de turbidez nos dias 19/12, 20/12, 21/12 e 25/12, devido a ocorrência de precipitação local e à montante do ponto. Observado aumento de nível a partir do dia 21/12, devido as chuvas que ocorrem na região. Observado pico suspeito de turbidez no dia 22/12, as 09h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura.

Gráfico Semanal

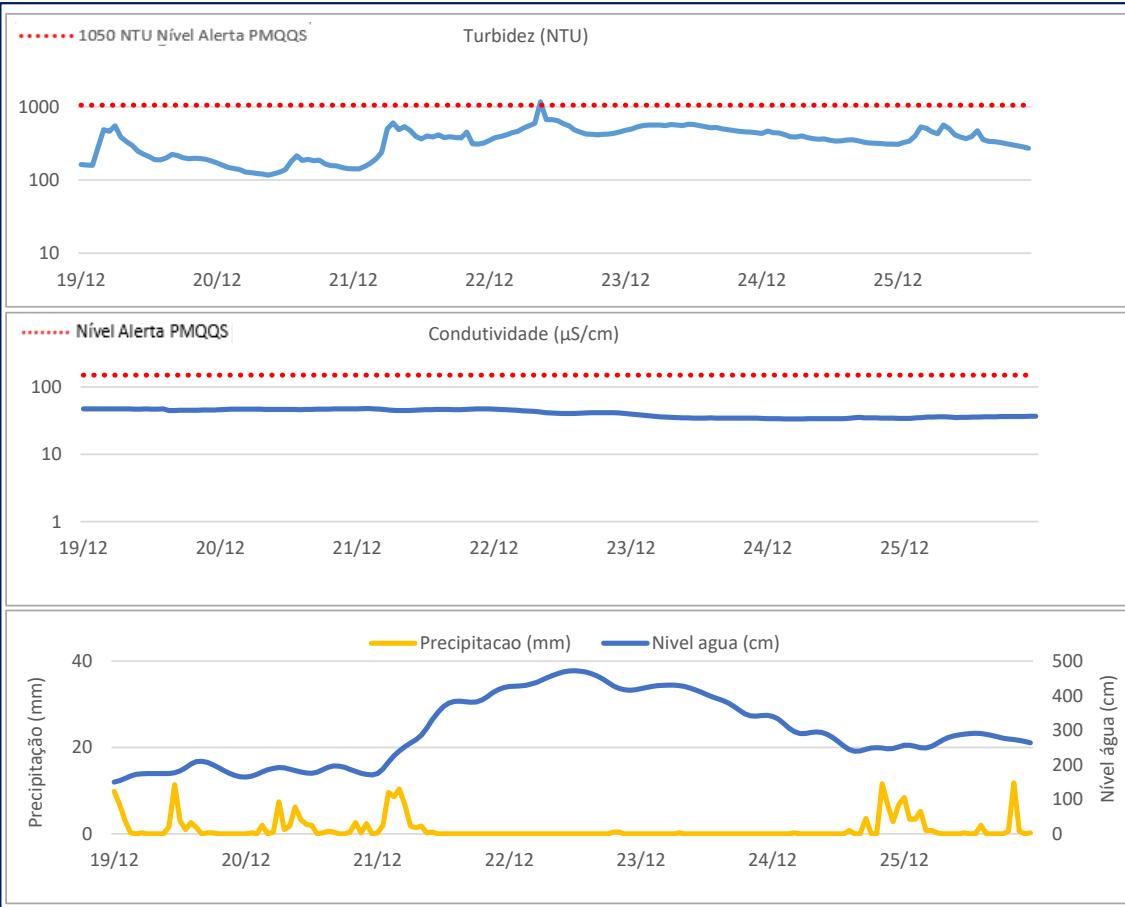

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 26/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 04	RDO 04 - Doce 04 em Bom Jesus do Galho/MG	Rio Doce em Bom Jesus do Galho/MG	-19,5542	-42,5214



Observação: A estação reportou dados suspeitos de turbidez, condutividade, clorofila, cianobactérias, oxigênio dissolvido, pH e temperatura da amostra a partir do dia 19/12, as 00h:00 até o dia 23/12 as 12h:00, por causa da correnteza e alteração do nível do rio que fez com que a sonda ficasse mal posicionada, gerando falhas nas leituras. As leituras foram normalizadas após manutenção no dia 23/12, as 13h:00. Observado aumento de nível a partir do dia 21/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

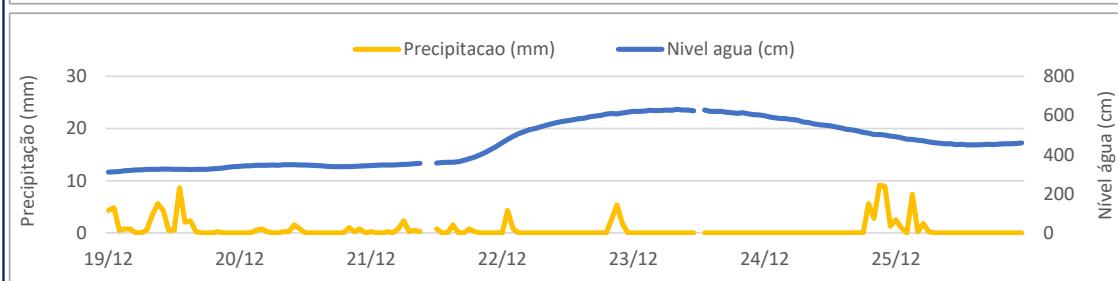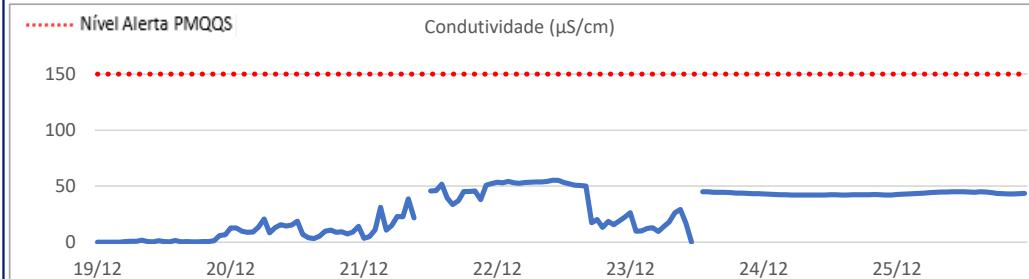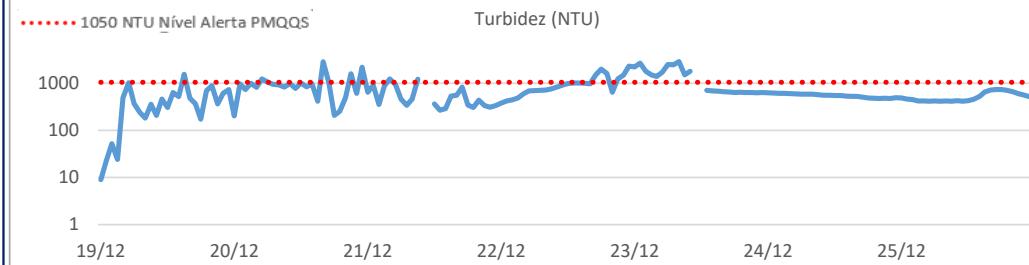

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 05	RDO 05 - Doce 05 em Belo Oriente/MG	Rio Doce em Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646



Observação: Observado picos suspeitos de turbidez no dia 25/12 de 18h:00 as 22h:00, não sendo possível identificar a causa, que pode ser devido a falha do sensor ou obstrução no momento da leitura. Observado aumento de nível a partir do dia 21/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

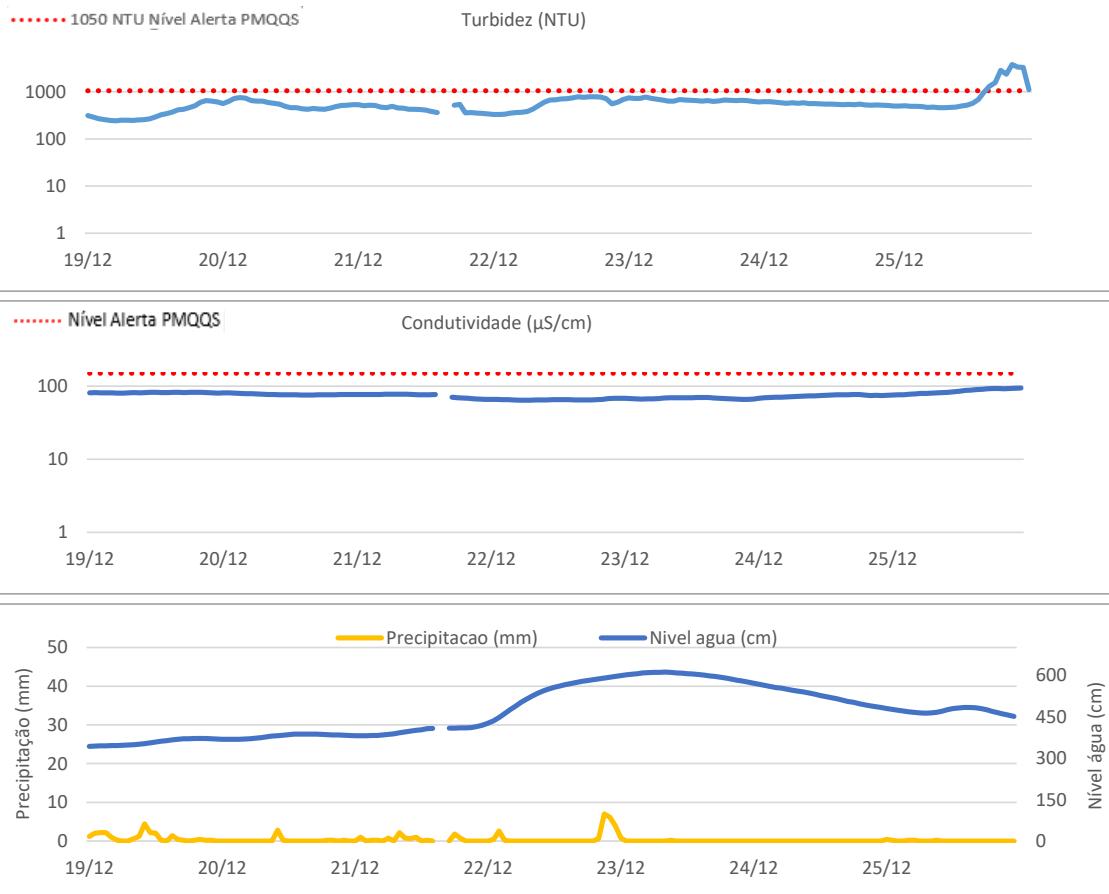

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 08	RDO 08 - Doce 08 em Governor Valadares/MG	Rio Doce em Governor Valadares/MG	-18,8833	-41,9526



Observação: Observado aumento de turbidez a partir de 20/12, em razão das chuvas registradas no local e na bacia do Rio Doce, a montante. Observado aumento de nível a partir do dia 21/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

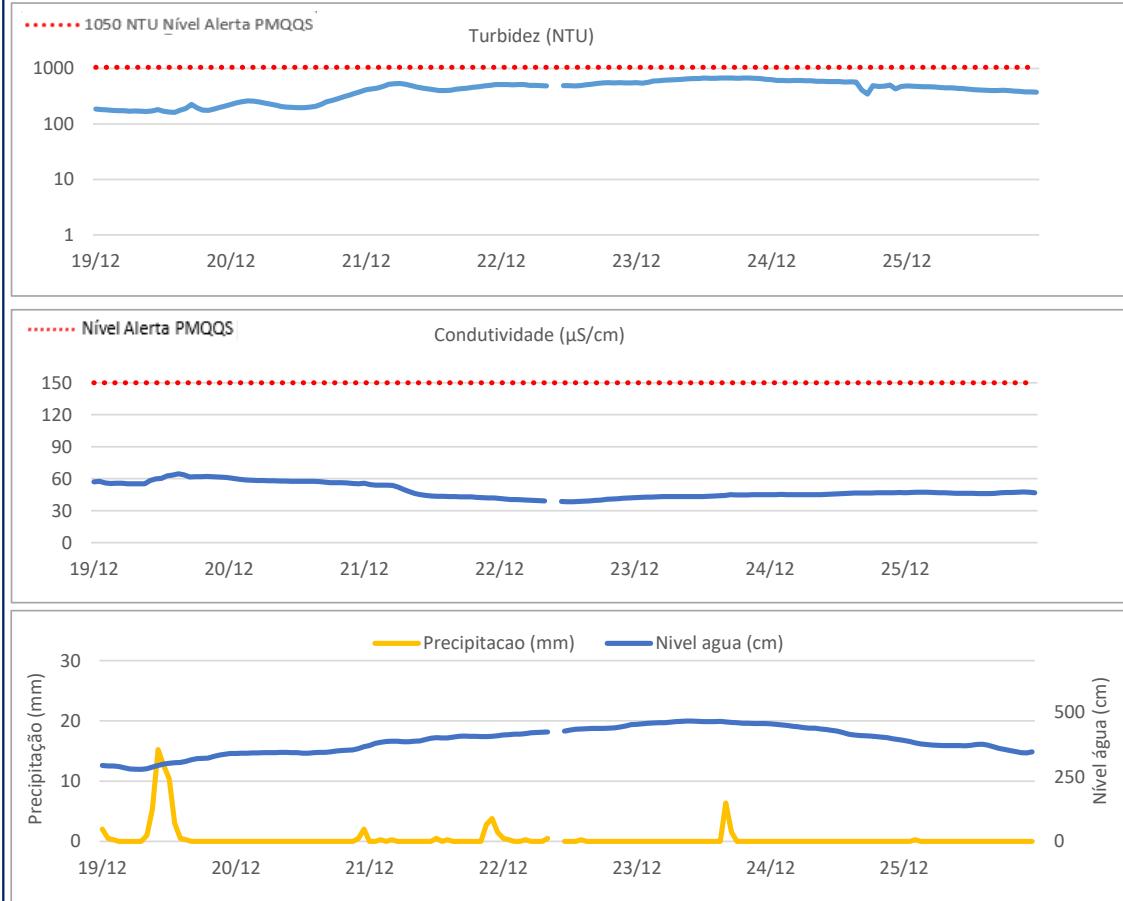

**BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)**



Data da última atualização: 26/12/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 12	RDO 12 - Doce 12 em Colatina/ES	Rio Doce em Itapina/ES	-19,4993	-40,7587



Observação: Observado aumento de turbidez a partir de 21/12, em razão das chuvas registradas no local e na bacia do Rio Doce, a montante. Observado aumento de nível a partir do dia 20/12, devido as chuvas que ocorrem na região.

Gráfico Semanal

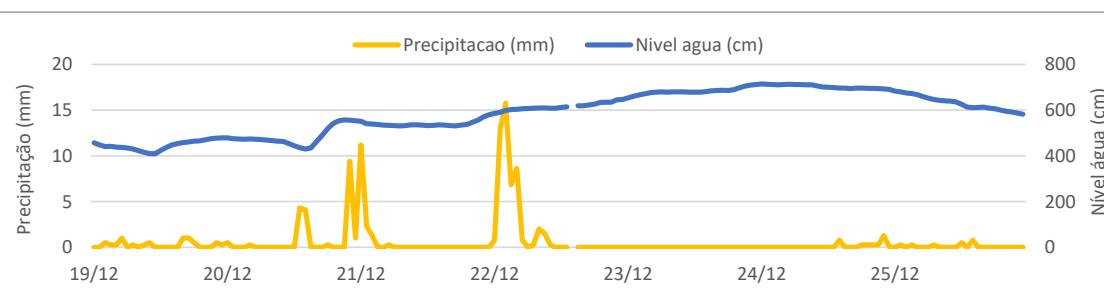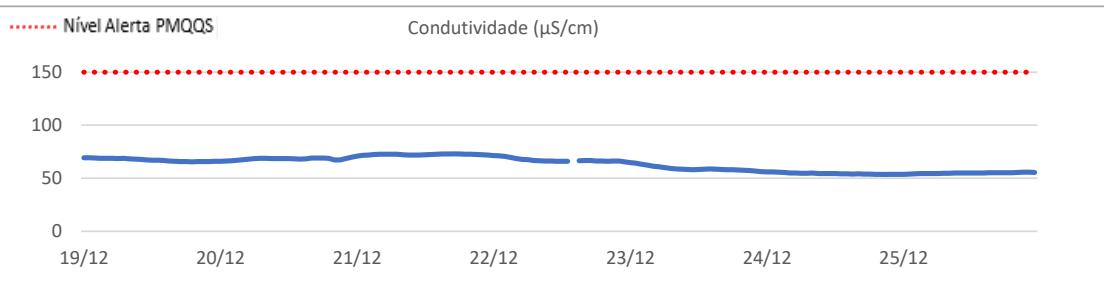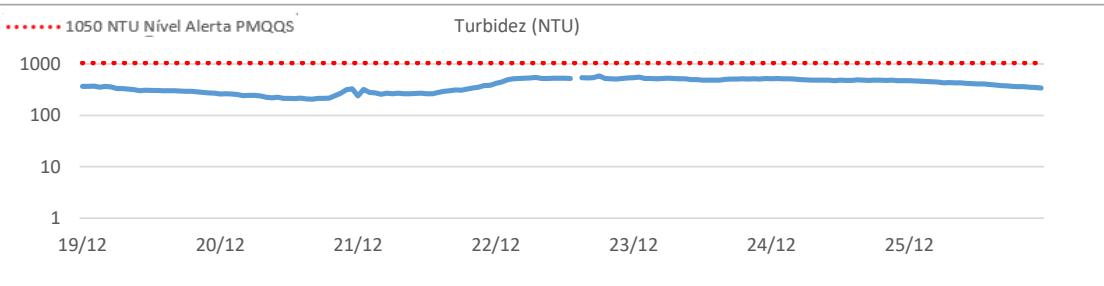

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 26/12/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 16	RDO 16 - Doce 16 em Linhares/ES	Foz do rio Doce em Regência/ES	-19,6464	-39,8232



Observação:

Gráfico Semanal

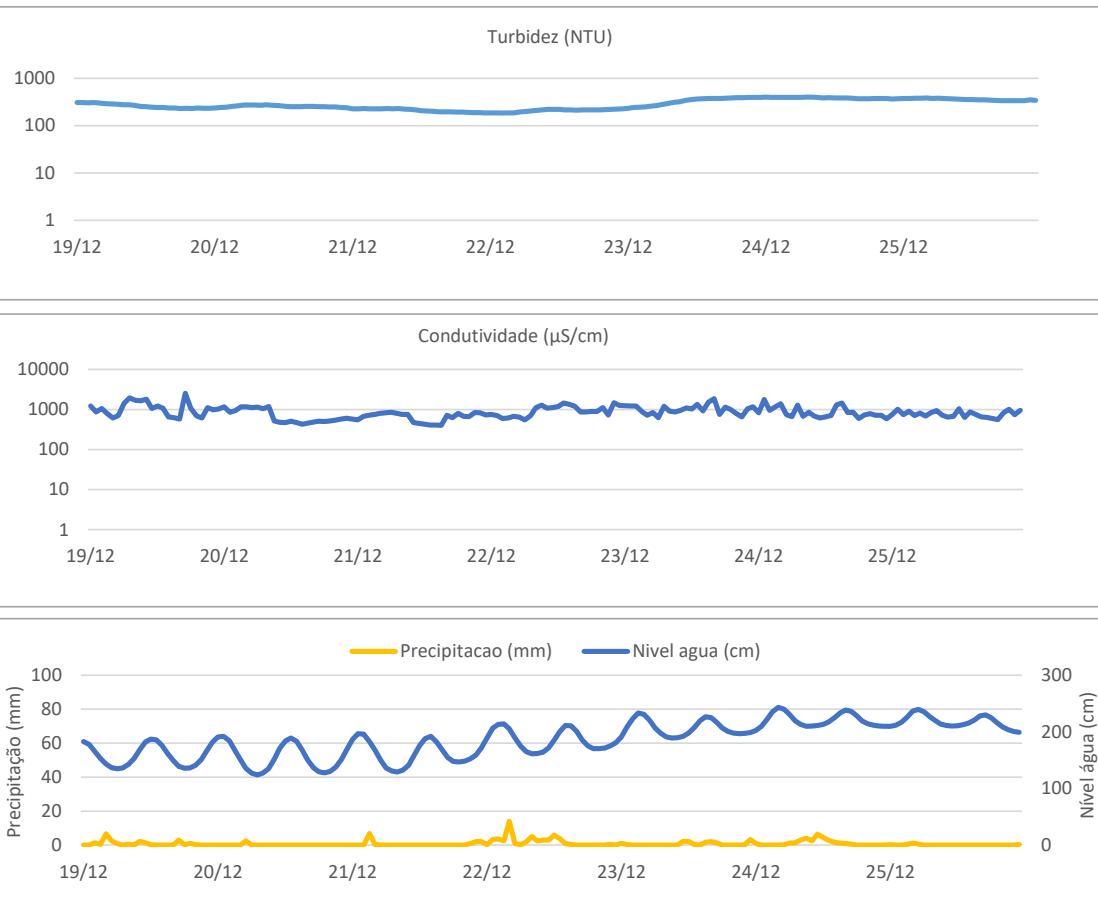

—